# Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное агентство по образованию

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»

Индустриально-педагогический колледж Отделение технологии производства и промышленного оборудования

#### И. А. Ташаев

# УПРАЖНЕНИЯ В УПРАВЛЕНИИ ТОКАРНЫМ СТАНКОМ

( Часть 1)

Методические указания к практическим занятиям по курсу «Токарное дело»

Рекомендовано к изданию Редакционно-издательским советом Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Оренбургский государственный университет»

> Оренбург ИПК ГОУ ОГУ 2010

УДК 621.941(07)

ББК 34.632я7

T 25

Рецензент – доцент, кандидат технических наук К. Н. Абрамов

#### Ташаев, И. А.

Т 25 Упражнения в управлении токарным станком (часть 1): методические указания к практическим занятиям по курсу «Токарное дело» /И. А. Ташаев; Оренбургский гос. ун-т. – Оренбург: ОГУ, 2010. – 16 с.

Основное содержание: научиться определять соответствие станка росту рабочего, принимать рабочее положение у станка, изучить органы управления станком, настройку станка на различные виды работ. Перед началом работы студент должен ознакомиться с правилами техники безопасности.

Методические указания предназначены для специальностей 151001, 160203, 150411, 220301, 230103, 050501.

УДК 621.941(07) ББК 34.632я7

©Ташаев И.А., 2010 ©ГОУ ОГУ, 2010

# Содержание


| Введение   | 4  |
|--|----|
| 1 Учебная цель   | 5  |
| 2 Оборудование и приспособления                                    | 5  |
| 3 Выполнение упражнений  | 6  |
| 3.1 Подготовка к выполнению упражнений                             | 6  |
| 3.2 Подключение электродвигателя станка к электросети              | 7  |
| 3.3 Включение и выключение электродвигателя                        | 8  |
| 3.4 Включение и выключение шпинделя станка                         | 8  |
| 3.5 Включение и выключение механической продольной подачи суппорта | 10 |
| 3.6 Включение и выключение механической поперечной подачи          | 12 |
| 4 Правила безопасной работы при выполнении упражнений в управлении |    |
| токарным станком   | 13 |
| Список использованных источников.                                  | 16 |

#### Введение

Токарь – одна из ведущих профессий в машиностроении и металлообработке, так как многие детали машин и механизмов изготавливаются на токарных станках, являющихся наиболее распространенными в производстве среди станков других групп.

Постоянно растущие требования к быстроходности и надежности машин обуславливают необходимость повышения точности и качества обработки деталей машин, что во многом зависит от квалификации и технической подготовленности рабочего-токаря.

Для чтобы успешно работать τογο, на современных высокоавтоматизированных токарных станках, рабочему-токарю требуются не только опыт, но и глубокие теоретические производственные навыки И знания, необходимые для овладения данной профессией.

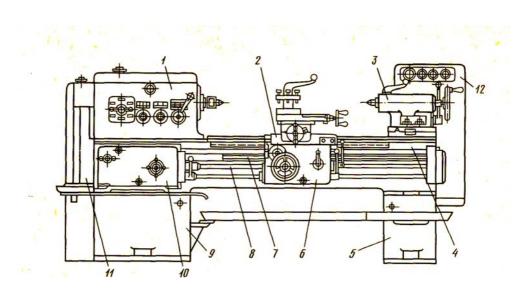

1-передняя бабка, 2-суппорт, 3-задняя бабка, 4-станина, 5 и 9-тумбы, 6-фартук, 7-ходовой винт, 8-ходовой валик, 10-коробка подач, 11-гитара сменных шестерен, 12-электро-пусковой шкаф.

Рисунок 1 – Сборочные единицы (узлы) и механизмы токарно-винторезного станка

#### 1 Учебная цель

Научиться правильно определять соответствие станка росту рабочего, принимать рабочее положение у станка, включать и выключать электродвигатель, пускать и останавливать привод главного движения станка при прямом и обратном вращении шпинделя, включать и выключать механическую подачу суппорта в поперечном и продольном направлениях. Изучить технику безопасности при работе на токарном станке.

## 2 Оборудование и приспособления

Инструкция по технике безопасности при работе на токарных станках, токарно-винторезные станки (мод.1К62, 16К20, 1К62Д, 16Е16КП и др.), деревянная решетка (трап), тумбочка для инструмента, плакат: «Общий вид станка».

# 3 Выполнение упражнений

# 3.1 Подготовка к выполнению упражнений

Таблица 1-Выполнение упражнений

| Упражнения  | Инструкционные указания и пояснения  |  |
|---|--------------------------------------|--|
| 1   | 2                                    |  |
| Организационные указания  |                                      |  |
| Токарно-винторезный станок мод. 1К62                                      |                                      |  |
| С помощью мастера производственного обучения проверить наличие            |                                      |  |
| исправность кожухов, закрывающих привод и гитару, установить все рукоятки |                                      |  |
| управления в нейтральное ( нерабочее ) положение                          |                                      |  |
|   |                                      |  |
| 1 Проверить соответствие высоты станка Подобрать подножную деревянну      |                                      |  |
| своему росту  | решетку так, чтобы ладонь руки,      |  |
|   | согнутой в локте, находилась не ниже |  |
|   | центров станка (рисунок 3.1)         |  |
|   | •                                    |  |


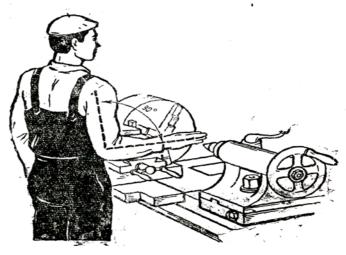


Рисунок 3.1

## Продолжение таблицы 1

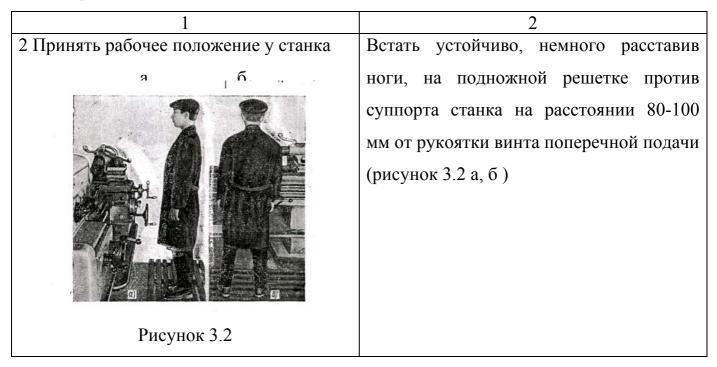

### 3.2 Подключение электродвигателя станка к электросети

Таблица 2

| Упражнения                             | Инструкционные указания и пояснения     |  |
|--|---|--|
| 1                                      | 2                                       |  |
| 1 Подключить электродвигатель станка к | Повернуть правой рукой рукоятку ${f F}$ |  |
| электросети                            | линейного выключателя по часовой        |  |
|  | стрелке до «щелчка» ( рисунок 3.3 ).    |  |
|  | Рукоятка А служит для включения         |  |
|  | охлаждения, рукоятка ${f B}$ – для      |  |
|  | включения местного освещения            |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
| Рисунок 3.3                            |   |  |

### 3.3 Включение и выключение электродвигателя

Таблица 3

| Упражнения                   | Инструкционные указания и пояснения  |
|------------------------------|--|
| 1                            | 2  |
| 1 Включить электродвигатель  | Указательным пальцем правой руки   |
| Рисунок 3.4                  | нажать до отказа и отпустить чёрную кнопку (или кнопку с надписью «Пуск») кнопочной станции 1 ( рисунок 3.4) |
| 2 Выключить электродвигатель | Указательным пальцем правой руки   |
|                              | нажать до отказа и отпустить красную   |
|                              | кнопку (или кнопку с надписью «Стоп»)  |
|                              | кнопочной станции 1 ( рисунок 3.4 )  |

### 3.4 Включение и выключение шпинделя станка

#### Организационные указания

С помощью мастера проверить, не оборван ли заземляющий провод, надежно ли закреплены патрон на шпинделе и кулачки в патроне; установить минимальное число оборотов шпинделя при нейтральном положении рукоятки 1 ( рисунок 3.5 )

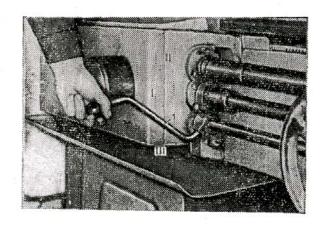


Рисунок 3.5

Таблица 4

| Упражнения                  | Инструкционные указания и пояснения |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1                           | 2                                   |
| 1 Включить электродвигатель | См. указание 3.3.1 и рисунок 3.4    |

2 Включить шпиндель станка на прямое вращение

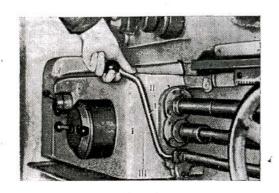


Рисунок 3.6 3 Выключить шпиндель станка

4 Включить шпиндель станка на обратное вращение

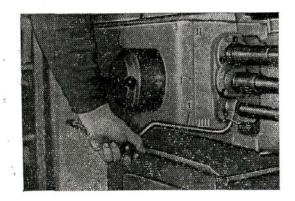


Рисунок 3.7

Левой рукой (при пользовании рукояткой около коробки подач) или правой (при пользовании рукояткой с правой стороны фартука) повернуть рукоятку 1 из среднего положения І (рисунок 3.5) вверх до отказа, положение II (рисунок 3.6). Вращение шпинделя должно быть против часовой стрелки (прямым)

Левой рукой (или правой) повернуть рукоятку 1 из положения II (рисунок 3.6) вниз, в среднее положение I. Шпиндель через некоторое время остановится. Нельзя притормаживать патрон рукой.

Переключать вращение шпинделя прямого на обратное можно только после полной остановки шпинделя. Левой рукой (или правой) повернуть рукоятку 1 из среднего положения I вниз до отказа (рисунок 3.7), в положение III. Вращение шпинделя должно быть ПО часовой стрелке (обратным).

### Продолжение таблицы 4

| 1                            | 2                                    |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 5 Выключить шпиндель станка  | Левой рукой (или правой) повернуть   |
|                              | рукоятку 1 из положения III (рисунок |
|                              | 3.7) вверх, в среднее положение I    |
|                              | (рисунок 3.5).                       |
|                              |                                      |
| 6 Выключить электродвигатель |                                      |

# 3.5 Включение и выключение механической продольной подачи суппорта

Организационные указания

Сдвинуть заднюю бабку в конец станины так, чтобы она не выступала за пределы направляющих станины.

Установить каретку суппорта посреди станины.

С помощью мастера производственного обучения установить на станке 80 – 100 оборотов в минуту прямого вращения шпинделя и величину прямой продольной подачи – 0.07 – 0.1 мм за один оборот шпинделя (мм/об); отвести в нерабочее положение светильник и приборы охлаждения.

У станка 1К62 рукоятка 3 (рисунок 3.8) должна находиться в среднем (вертикальном) положении.

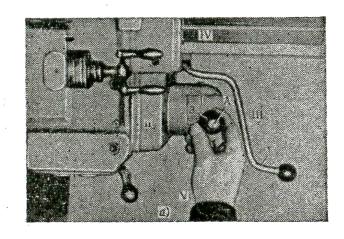


Рисунок 3.8

| Таблица 5  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| Упражнения   | Инструкционные указания и пояснения   |
| 1  | 2                                     |
| 1 Включить электродвигатель станка   |                                       |
| 2 Включить шпиндель станка на прямое   |                                       |
| вращение   |                                       |
| 3 Включить прямую продольную подачу  | Правой рукой повернуть рукоятку 3 из  |
| суппорта   | среднего положения І (рисунок 3.8)    |
|  | влево до отказа в положение II (рису- |
| - American and Ame | нок 3.9).                             |
|  | При подходе каретки суппорта на       |
|  | расстояние 200 – 150 мм до передней   |



Рисунок 3.9

- 4 Выключить прямую продольную подачу
- Включить продольную обратную подачу

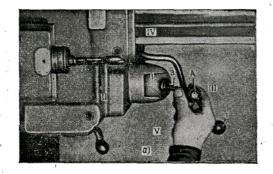


Рисунок 3.10

бабки немедленно приступить К выполнению следующего приема.

В дальнейшем перемещение суппорта к передней бабке будем называть прямой продольной подачей, а перемещение от передней бабки – обратной продольной подачей.

Правой рукой повернуть рукоятку 3 (рисунок 3.9) из положении II вправо, в среднее положение І.

Правой рукой повернуть рукоятку 3 из среднего положения І вправо до отказа, в положение III (рисунок 3.10).

При проходе каретки суппорта расстояние 200 – 150 мм к задней бабке немедленно приступить к выполнению следующего трудового приема.

6 Выключить продольную обратную подачу

7 Включить и выключить быстрый прямой и обратный ход суппорта.

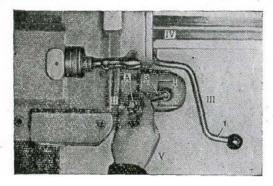


Рисунок 3.11

Повернуть рукоятку 3 из положения III в среднее положение I (рисунок 3.8)

Правой рукой, повернуть рукоятку 3 из среднего положения I влево до отказа в положение II (рисунок 3.11). Большим пальцем нажать на кнопку А продолжая держать руку на рукоятке 3.Суппорт должен быстро перемещаться к передней бабке станка.

При проходе суппорта на заданное расстояние отпустить кнопку А и правой рукой повернуть рукоятку в среднее образом положение Таким же поступить при включении обратной продольной подачи (повернуть рукоятку 3 в положение III)

### 3.6 Включение и выключение механической поперечной подачи

Таблица 6

| Упражнения                          | Инструкционные указания и пояснения       |
|-------------------------------------|---|
| 1                                   | 2   |
| 1 Включить прямую поперечную подачу | Правой рукой повернуть рукоятку 3 из      |
|                                     | среднего положения I от себя до отказа, в |
| 10                                  | положение IV (рисунок 3.12).              |
|                                     | При переходе заднего края поперечных      |
|                                     | салазок от конца направляющих каретки     |
|                                     | суппорта на расстояние 80 – 50 мм         |
| 6 114                               | немедленно приступить к выполнению        |
| Рисунок 3.12                        | следующего трудового приема               |

|     | Продолжение таблицы 6           |     |                                       |  |
|-----|---------------------------------|-----|---------------------------------------|--|
| 1   |                                 |     | 2                                     |  |
| 2   | Выключить прямую поперечну      | ю П | Іравой рукой повернуть рукоятку 3 из  |  |
| по, | дачу                            | п   | оложения IV на себя до среднего       |  |
|     |                                 | п   | оложения I (рисунок 3.12)             |  |
| 3   | Включить обратную поперечну     | юП  | Іравой рукой повернуть рукоятку 3 из  |  |
| ПО, | дачу                            | cp  | реднего положения I до отказа, в      |  |
|     |                                 | п   | оложение V (рисунок 3.13).            |  |
|     | TV                              | П   | Іри подходе переднего края поперечных |  |
|     |                                 | ca  | алазок на расстояние 30 – 20 мм до    |  |
|     | Ab 3 II                         | П   | ереднего края направляющих каретки    |  |
|     | e Carried III                   | cy  | уппорта немедленно приступить к       |  |
|     |                                 | BI  | ыполнению следующего трудового        |  |
|     |                                 | пј  | риема.                                |  |
|     | Рисунок 3.13                    |     |                                       |  |
| 4   | Выключить обратную поперечну    | юП  | Іовернуть рукоятку 3 из положения V в |  |
| по, | дачу                            | cp  | реднее положение I (рисунок 3.13)     |  |
| 5 E | Выключить шпиндель станка       |     |                                       |  |
| 6 E | Выключить электродвигатель      |     |                                       |  |
| 7   | Отключить электродвигатель стан | а П | Іовернуть правой рукой рукоятку Б     |  |
| 1K  | 62 от электросети               | (p  | рисунок 3.3) по часовой стрелке до    |  |

# 4 Правила безопасной работы при выполнении упражнений в управлении токарным станком

«щелчка».

4.1 Привести в порядок и одеть спецодежду, обувь и предохранительные приспособления. У одежды не должны свисать концы, обшлага рукавов должны

быть застегнуты, волосы убраны под головной убор. Необходимо одеть соответствующую обувь, исключая легкие тапочки, босоножки и т.п.

- 4.2 Проверить заземление станка.
- 4.3 Очистить от посторонних предметов рабочее место, разложить в определенном порядке рабочий инструмент.
- 4.4 При работе на станке запрещается работать в рукавицах, для предупреждения кожных заболеваний рук необходимо использовать специальные пасты и мази. Перед пуском станка убедиться в отсутствии в зоне его работы посторонних лиц.
- 4.5 Выполнять только порученную мастером производственного обучения работу на закрепленном станке, к управлению которым имеется допуск и проведено обучение по охране труда.
- 4.6 Во время работы быть внимательным не отвлекаться и не отвлекать других.
- 4.7 Во время работы станка: не открывать и не снимать ограждений с предохранительных устройств, не облокачиваться на станину, не брать и не передавать через станок предметы не доставать упавшие предметы из мест, где есть возможность захвата одежды или повреждения рук, не допускать на рабочие места посторонних лиц.
  - 4.8 Не класть инструмент, детали и т.п. на станину и крышку передней бабки.
- 4.9 При возникновении аварийной (резко изменился режим работы станка, заклинило станок либо его отдельные узлы, пробой изоляции электропроводки, перегрев и возгорание электродвигателя, появление дыма, гари и т.д.) необходимо: остановить и отключить станок, оборудование, принять меры по обеспечению личной безопасности и безопасности окружающих. Сообщить о происшествии мастеру производственного обучения, при травме оказать, при необходимости, доврачебную помощь (самопомощь), вызвать скорую помощь, по возможности сохранив обстановку происшествия, если это не повлечет опасность для окружающих.

- 4.9 При возникновении пожара приступить к его тушению имеющимися пожарными средствами, сообщить мастеру, при необходимости вызвать пожарную службу. При угрозе жизни покинуть помещение согласно эвакуационного плана.
- 4.10 По окончании работы выключить станок и электрооборудование, убрать спецодежду, обувь в отведенные места, выполнить гигиенические процедуры, о неисправностях доложить мастеру п/о.

#### В результате выполнения упражнений студент должен:

**Знать:** общий вид и основные узлы токарно-винторезного станка, правила безопасной работы на станке, правила противопожарной безопасности и электробезопасности в учебной мастерской.

**Уметь:** научиться правильно определять соответствие станка росту рабочего, принимать рабочее положение у станка, включать и выключать электродвигатель, пускать и останавливать привод главного движения станка при прямом и обратном вращении шпинделя, включать и выключать механическую подачу суппорта в продольном и поперечном направлениях.

#### Список использованных источников

- **Алексеев**, **В.** С. Токарные работы / В. С. Алексеев. М.: Изд-во «Инфра-м», 2007. 365 с. ISBN 978-5-98281-096-0.
- **Махмутов, Р. Х.** Токарная обработка / Р. Х. Махмутов. М.: Изд-во «Высшая школа», 2005. 303 с. ISBN 5-06-004324-X.
- **Вереина**, **Л. И.** Токарь (краткий справочник) / Л. И. Вереина. М.: Изд-во «Academia», 2008. 320с. ISBN 978-5-7695-3926-8
- **Бергер, И. И.** Токарное дело / И. И. Бергер. М.: Изд-во «Высшая школа», 1980. 320с.
- **Бергер, И. И.** Справочник молодого токаря / И. И. Бергер. М.: Изд-во «Высшая школа», 1972. 320с.
- **Блюмберг, В. А**. Справочник токаря / В. А. Блюмберг. Л.: «Лениздат», 1969. 448с.
- **Слепинин, В. А.** Руководство для обучения токарей по металлу / В. А. Слепинин. М.: «Высшая школа», 1974. 352с.